



Vajer på fasadstege

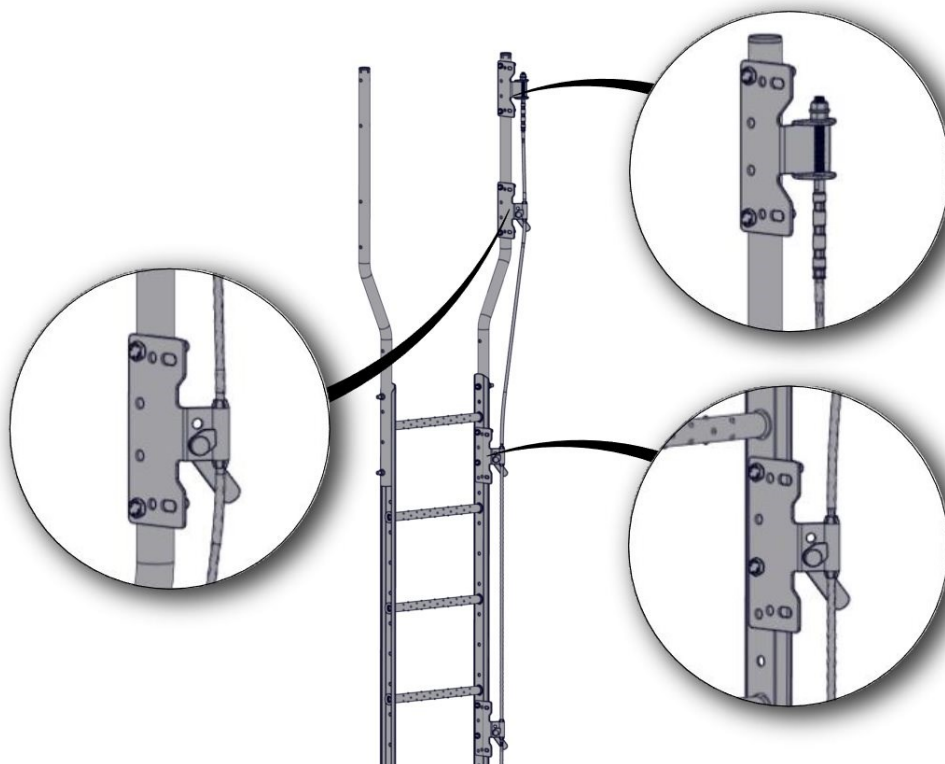


Vajermontage:

Montera översta ändfäste vajer på handledaren med 2 st bult M10x60 och mutter. **Säkra genom att dra åt den andra muttern.** Om stegen saknar handledare placeras sista ändfäste vajer så långt upp som möjligt på stegen. Montera fallstopp på handledare med 2 st bult M10x60 och mutter. Drag vajer genom fallstopp. Krymp ändarna på fallstoppen med en tång för att fixera Vajern.

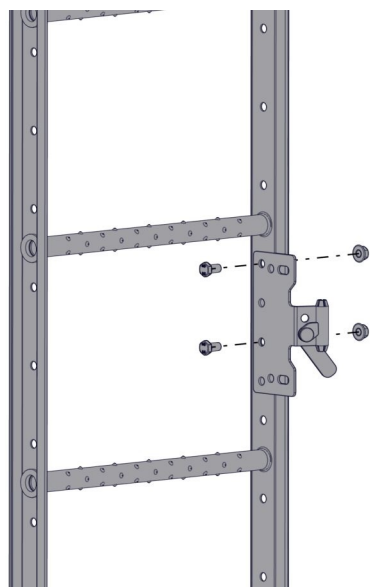

Fallstopp:

Montera fallstopp på c/c 900 mm till fasadstegen med 2 st bult M10x20 och mutter. Krymp ändarna på fallstoppen med en tång för att fixera vajern.

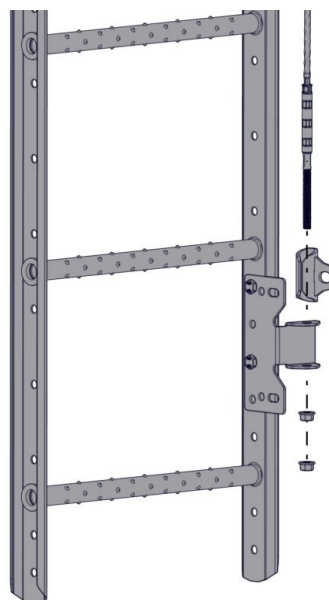


Wiremontage:

Montera nedersta ändfäste vajer med 2 st bult M10x20 och mutter. Trä på ev. vajerlöpare. Spänn vajern så den inte slakar, monteras med 2 st muttrar. **Säkra genom att dra åt den andra muttern.**




Vajer på takstege

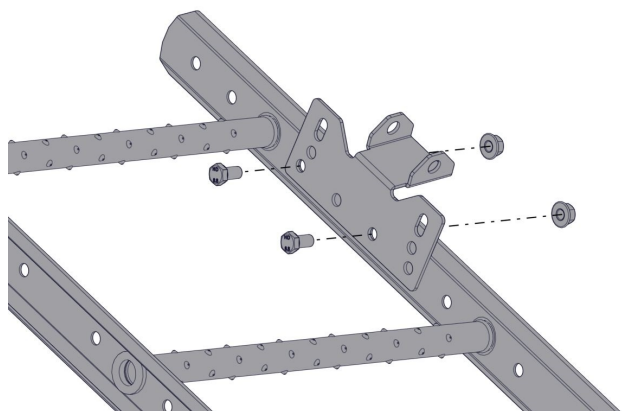

Ändfäste:



Montera ändfäste med 2 st bult M10x20 och mutter.

Rekommenderade avstånd mellan stöd/ändfästen
10 m upptill 15 graders lutning
2,5 m mellan 15-50 graders lutning
0,9 m över 50 graders lutning

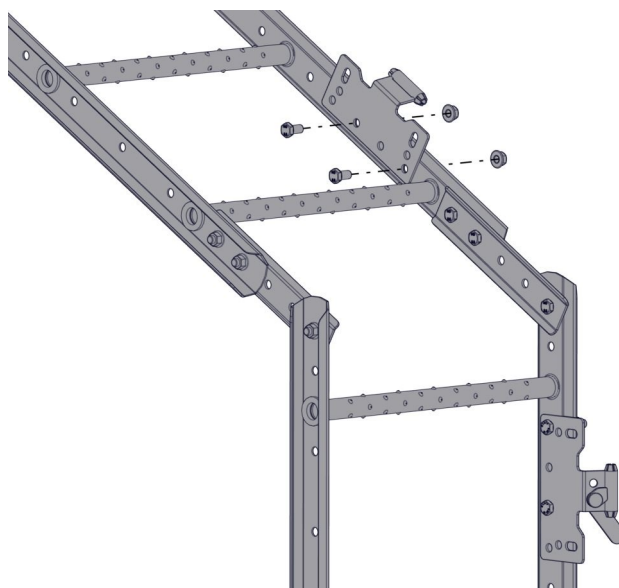

Övergång:

Vid övergång monteras fallstopp på fasadstegen med 2 st bult M10x20 och mutter. Montera rörfäste på takstegen med 2 st bult M10x20 och mutter.

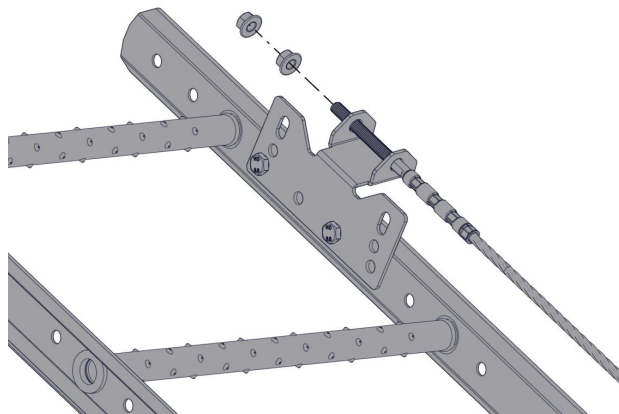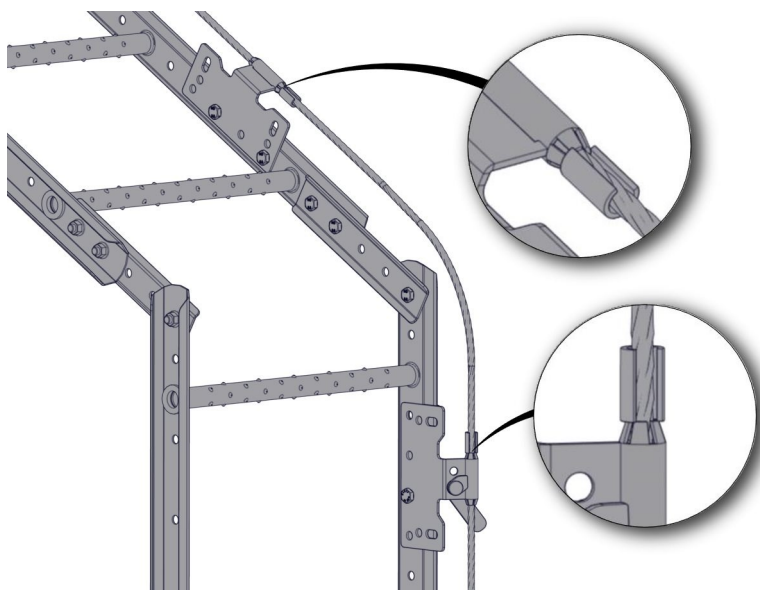

Vajermonter:

Forma en jämn båge av vajern så att löparen går fritt. Krymp ändarna på fallstoppen med en tång för att fixera vajern. Hylsorna kläms mot insida fäste så bågen bibehåller formen. Klämningen görs med pressmaskin eller större tång.

Wiremontage:

Montera sista vajerterminalen. Monteras med 2 st muttrar. Spänn vajern så den inte slakar. **Säkra genom att dra åt den andra muttern.**

